



2019年10月16日

各位

会社名 北陸電力株式会社
代表者名 代表取締役社長 社長執行役員 金井 豊
(コード：9505 東証一部)
問合せ先 火力部火力業務チーム統括 (課長)
草開 博則
(TEL 076-441-2511)

七尾大田火力発電所2号機タービン翼および敦賀火力発電所2号機ボイラー管損傷の原因と対策について

当社は、7月9日、七尾大田火力発電所2号機（定格出力：70万kW）において、タービン軸受振動の上昇により運転を停止し、その後の点検で、A低圧タービン第15段翼の3枚に損傷を確認しました。（7月31日「七尾大田火力発電所2号機運転停止に関する業績への影響額の見通しについて」にて開示済み）

このたび、原因究明および再発防止を行い、昨日（10月15日）、電気事業法に基づき「電気関係事故報告」を中部近畿産業保安監督部北陸産業保安監督署（以下、「監督署」）に提出しました。

■損傷原因

- ・A低圧タービン第15段翼において「腐食因子による金属疲労限度の低下」と「レーシングワイヤ拘束による翼の振動応力増加」が複合したことにより、翼が損傷

■再発防止

- ・低圧タービン第15段翼の全数568枚（142枚×4箇所）をレーシングワイヤのない新型翼に取替

なお、運転再開は、10月17日の予定であり、その後、タービン調整運転等の試運転を進め、設備の健全性確認を行います。

また、敦賀火力発電所2号機（定格出力：70万kW）は、ボイラーで蒸気漏洩の可能性があったため、9月16日から運転を停止しています。

敦賀火力発電所2号機についても、原因究明および再発防止を行い、昨日（10月15日）、電気事業法に基づき「電気関係事故報告」を監督署に提出しました。

■損傷原因

- ・ボイラー内で局所的な高温環境下にあったボイラー管の強度が低下し、損傷発生（破断、変形）

- ・最初のボイラー管の破断、変形により、その漏洩蒸気を起因とした減肉破口、変形が別のボイラー管に発生。それとともに周囲の複数のボイラー管にも、接触による変形および漏洩蒸気による減肉が発生

■再発防止

- ・ボイラー内で局所的な高温環境が生じる可能性のある類似箇所の検査を行い、予防保全も含めたボイラー管 87 本を取替

なお、運転再開は、11 月末の予定です。

今後の需給状況については、他の火力発電所や水力発電所の運転等により、当面は一定の予備力は確保できる見通しであり、電力の供給に支障はないと考えておりますが、引き続き電力の安定供給に万全を期してまいります。

また、今後の詳細な需給状況については、当社ホームページ「でんき予報」等でお知らせしてまいります。

今回の両火力発電所の運転停止による当社業績への影響については、現在算定中であり、具体的な金額が分かり次第、速やかにお知らせいたします。

地元の皆さまをはじめ関係の方々にはご心配・ご迷惑をおかけし、お詫び申し上げます。


別紙 1：七尾大田火力発電所 2 号機タービン翼損傷の原因と対策

別紙 2：敦賀火力発電所 2 号機ボイラー管損傷の原因と対策

以 上

七尾大田火力発電所 2号機タービン翼損傷の原因と対策

1. タービン翼損傷の原因

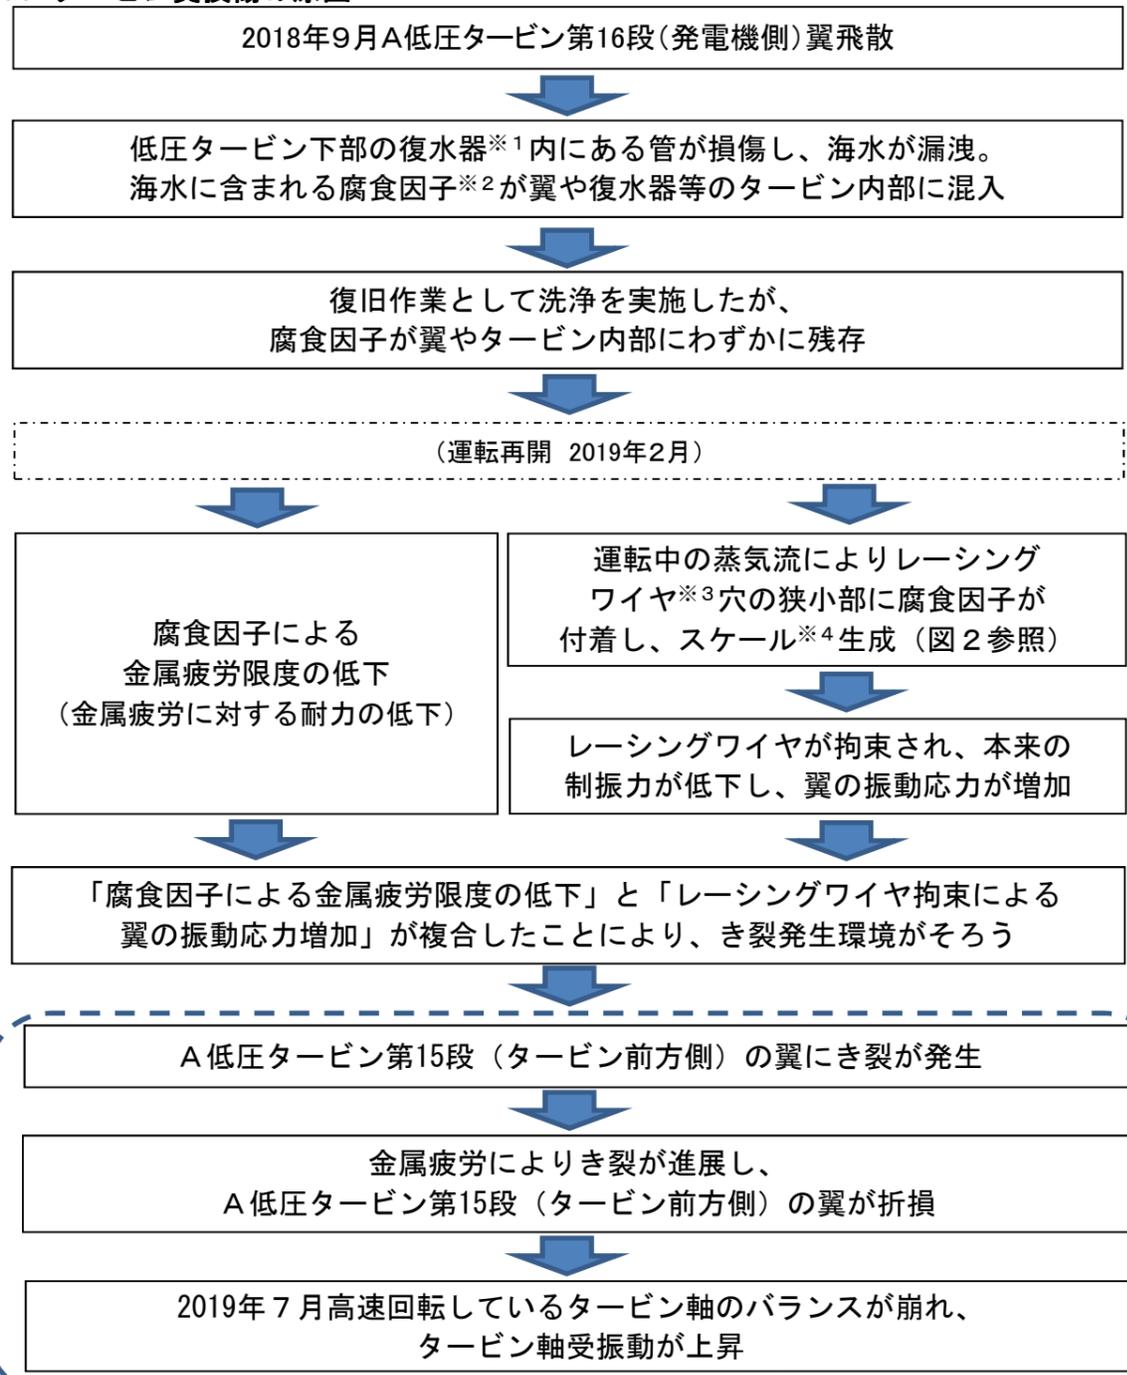

7月31日お知らせ済み

※1 低圧タービンから出た蒸気を海水で冷却し、水に戻す設備
 ※2 主にナトリウムと塩素
 ※3 翼の振動低減を目的に、翼4~5枚を一群として中央部を周方向につなぐワイヤ
 ※4 サビ等の不純物

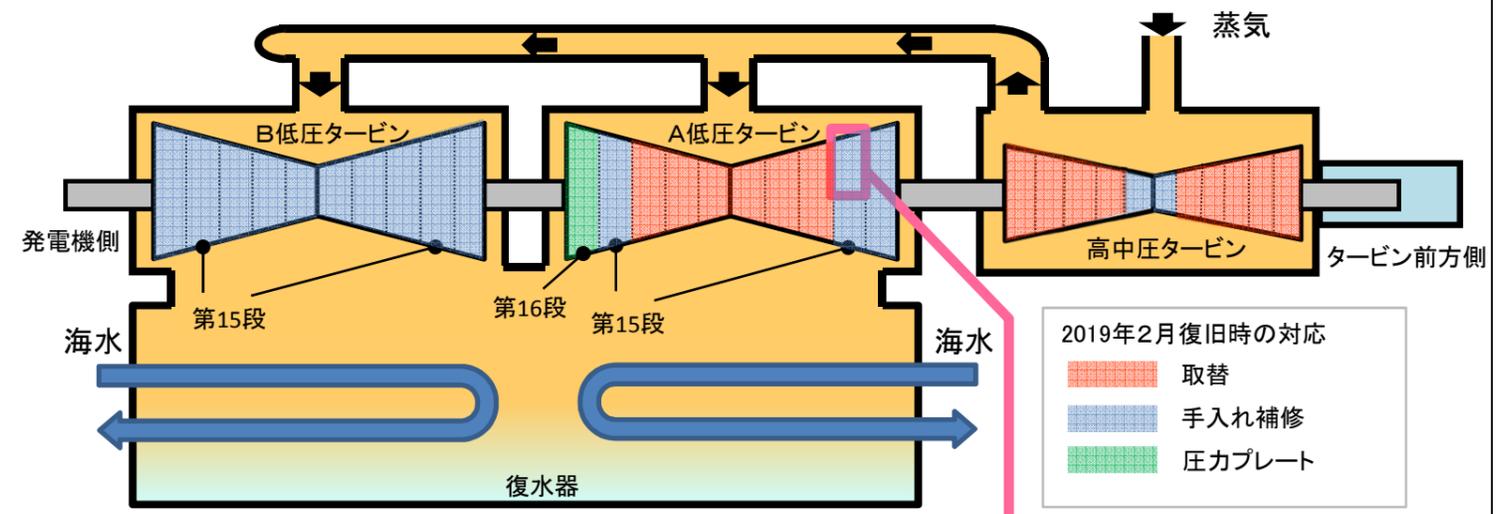


図1 タービン概略図

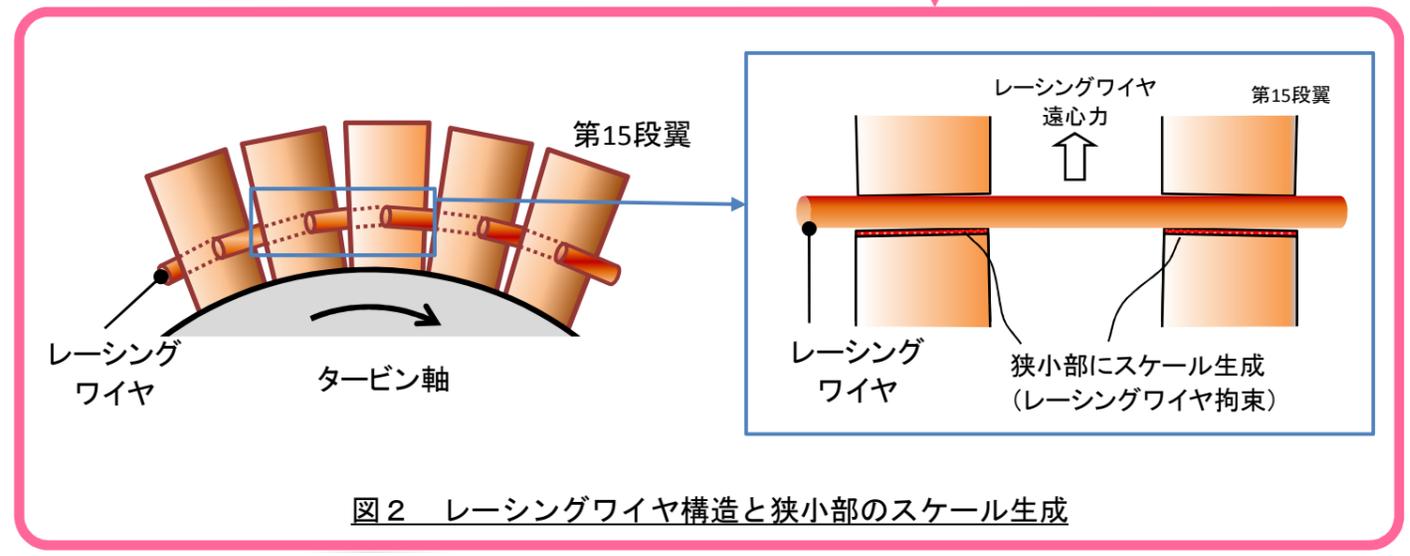



図2 レーシングワイヤ構造と狭小部のスケール生成

2. 再発防止
 第15段翼の全数(142枚×4箇所)をレーシングワイヤのない新型翼に取替

3. 運転再開
 10月17日(予定)

敦賀火力発電所2号機ボイラー管損傷の原因と対策

1. ボイラー管損傷状況

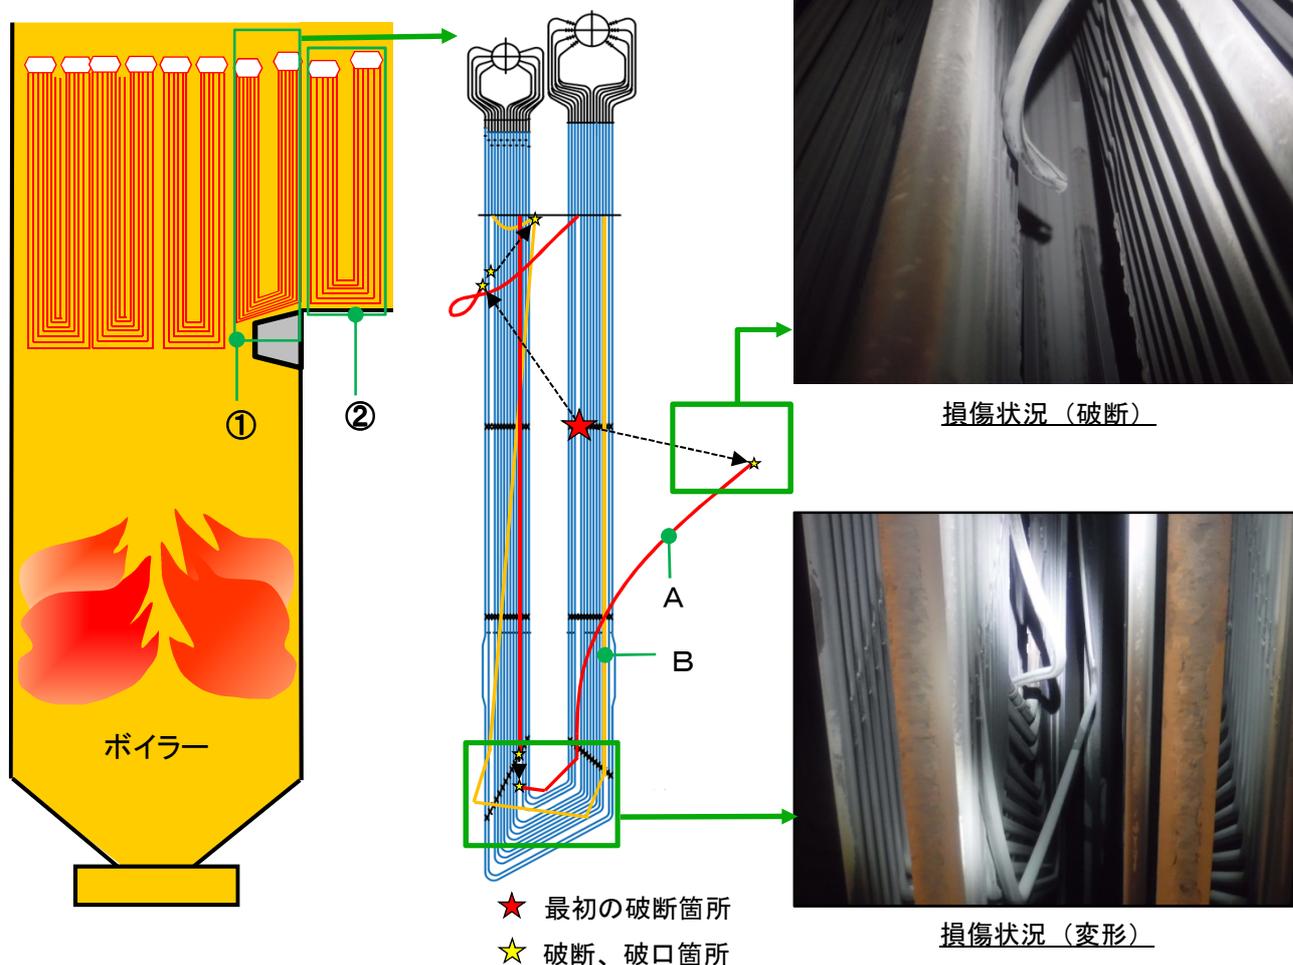

2. ボイラー管損傷の原因

ボイラー内で局所的な高温環境下にあったボイラー管(A)の材料強度が低下し、損傷発生(破断、変形)

漏洩蒸気を起因とした減肉破口、変形が別のボイラー管(B)に発生

接触による変形および漏洩蒸気による減肉が周囲の複数のボイラー管に発生

3. 再発防止

ボイラー内で局所的な高温環境が生じる可能性のある類似箇所の検査を行い、予防保全も含めたボイラー管87本を取替

ボイラー管の取替本数

		(本)			
		①	②	小計	合計
取替管	損傷管(破断, 破口, 減肉, 変形)	24	1	25	87
	予防保全	62	0	62	

4. 運転再開

11月末(予定)